

下面详细介绍在 DCC 状态下，进入“功能”（Utility）菜单选取“扫描”（Scan）选项后可供选择的五种扫描方式↓

1、开线扫描（Open Linear Scan）↓

开线扫描是最基本的扫描方式。测头从起始点开始，沿一定方向并按预定步长进行扫描，直至终止点。开线扫描可分为有、无 CAD 模型两种情况。↓

（1）无 CAD 模型↓

如被测工件无 CAD 模型，首先输入边界点（Boundary Points）的名义值，打开对话框中的“边界点”选项后，先点击“1”，输入扫描起始点数据；然后双击“D”，输入方向点（表示扫描方向的坐标点）的新 X、Y、Z 坐标值；最后双击“2”，输入扫描终点数据。↓

第二项输入步长，在“扫描”对话框（Scan Dialog）中“方向 1 技术”（Direction 1 Tech）栏中的“最大”（Max Inc）栏中输入一个新步长值。↓

最后检查设定的方向矢量是否正确，该矢量定义了扫描开始后第一测量点表面的法矢、截面以及扫描结束前最后一点的表面法矢。当所有数据输入完成后点击“创建”。↓

（2）有 CAD 模型↓

如被测工件有 CAD 模型，开始扫描时用鼠标左键点击 CAD 模型的相应表面，PC DMIS 程序将在 CAD 模型上生成一点并加标志“1”表示为扫描起始点；然后点击下一点定义扫描方向；最后点击终点（或边界点）并标志为“2”。在“1”和“2”之间连线对于每一所选点，PC-DMIS 已在对话框中输入相应坐标值及矢量。确定步长及其它选项（如安全平面、单点等）后，点击“测量”，然后点击“创建”。↓

2、闭线扫描（Closed Linear Scan）↓

闭线扫描方式允许扫描内表面或外表面，它只需“起点”和“方向点”两个值（PC-DMIS 程序将起点也作为终点）。←

（1）数据输入操作↓

双击边界点“1”，在编辑对话框中输入位置；双击方向点“D”输入坐标值；选择扫描类型（“线性”或“变量”），输入步长，定义触测类型（“矢量”、“表面”或“边缘”）；双击“初始矢量”，输入第“1”点的矢量，检查截面矢量；键入其它选项后，点击“创建”。↓

也可使用坐标测量机操作盘触测被测工件表面的第一测点，然后触测方向点，PC-DMIS 程序将把测量值自动放入对话框，并自动计算初始矢量。选择扫描控制方式、测点类型及其它选项后点击“创建”。↓

（2）有 CAD 模型的闭线扫描↓

如被测工件有 CAD 模型，测量前确认“闭线扫描”；首先点击表面起始点，在 CAD 模型上生成符号“1”（点击时表面和边界点被加亮，以便选择正确的表面）；然后点击扫描方向点；PC-DMIS 将在对话框中给出所选位置点相应的坐标及矢量；选择扫描控制方式、步长及其它选项后，点击“创建”。↓

3、面片扫描（Patch Scan）↓

面片扫描方式允许扫描一个区域不再是扫描线。应用该扫描方式至少需要四个边界点信息，即开始点、方向点、扫描长度和扫描宽度。PC-DMIS 可根据基本（或缺省）信息给出的边界点 1、2、3 确定三角形面片，扫描方向则由 D 的坐标值决定；若增加了第四或第五个边界点，则面片可以为四边形或五边形。↓

采用面片扫描方式时，在复选框中选择“闭线扫描”，表示扫描一个封闭元素（如圆柱、圆锥、槽等），然后输入起始点、终止点和方向点。终止点位置表示扫描被测元素时向上或向下移动的距离；用起始点、方向点和起始矢量可定义截平面矢量（通常该矢量平行于被测元素）。现以创建四边形面片为例，介绍面片扫描的几种定义方式：←

（1）键入坐标值方式↓

双击边界点“1”，输入起始点坐标值 X、Y、Z；双击边界方向点“D”，输入扫描方向点坐标值；双击边界点“2”，输入确定第一方向的扫描宽度；双击边界点“3”，输入确定第二方向的扫描宽度；点击“3”，然后按“添加”按钮，对话框给出第四个边界点；双击边界点“4”，输入终止点坐标值；选择扫描所需的步长（各点间

的步距)和最大步长(1、2两点间的步长)值后,点击“创建”。↓

(2) 触测方式↓

选定“面片扫描”方式,用坐标测量机操作盘在所需起始点位置触测第一点,该点坐标值将显示在“边界点”对话框的“#1”项内;然后触测第二点,该点代表扫描第一方向的终止点,其坐标值将显示在对话框的“D”项内;然后触测第三点,该点代表扫描面片宽度,其坐标值将显示在对话框的“#3”项内;点击“3”,选择“添加”,可在清单上添加第四点;触测终止点,将关闭对话框最后定义扫描行距和步长两个方向数据;选择扫描触测类型及所需选项后,点击“创建”。↓

(3) CAD 曲面模型方式←

(4) 该扫描方式只适用于有 CAD 曲面模型的工件。首先选定“面片扫描”方式,左键点击 CAD 工作表面;加亮“边界点”对话框中的“1”,左键点击曲面上的扫描起始点;然后加亮“D”,点击曲面定义方向点;点击曲面定义扫描宽度 (#2);点击曲面定义扫描上宽度 (#3);点击“3”,选择“添加”添加附加点“4”,加亮“4”,点击定义扫描终止点,关闭对话框定义两个方向的步长及选择所需选项后,点击“创建”。↓

4、截面扫描 (Section Scan) ↓

截面扫描方式仅适用于有 CAD 曲面模型的工件,它允许对工件的某一截面进行扫描,扫描截面既可沿 X、Y、Z 轴方向,也可与坐标轴成一定角度。通过定义步长 可进行多个截面扫描。可在对话框中设置截面扫描的边界点。按“剖切 CAD”转换按钮,可在 CAD 曲面模型内寻找任何孔,并可采用与开线扫描类似方式定义其 边界线,PC-DMIS 程序将使扫描路径自动避开 CAD 曲面模型中的孔。按用户定义表面剖切 CAD 的方法为:进入“边界点”选项;进入“CAD 元素选择”框;选择表面;在不清除“CAD 元素选择”框的情况下,选择“剖切 CAD”选项。此时 PC-DMIS 程序将切割所选表面寻找孔。若 CAD 曲面模型中无定义 孔,就没有必要选“剖切 CAD”选项,此时 PC-DMIS 将按定义的起始、终止边界点进行扫描。对于有多个曲面的复杂 CAD 图形,可对不同曲面分组剖切, 将剖切限制在局部 CAD 曲面模型上。↓

5、边界扫描 (Perimeter Scan) ↵

边界扫描方式仅适用于有 CAD 曲面模型的工件。该扫描方式采用 CAD 数学模型计算扫描路径,该路径与边界或外轮廓偏置一定距离(由用户选定)。创建边界扫描时首先选定“边界扫描”选项;若为内边界扫描则在对话框中选择“内边界扫描”;选择工作曲面时,启动“选择”复选框,每选一个曲面则加亮一个,选定所有期望曲面后,退出复选框点击表面确定扫描起始点;在同一表面上点击确定扫描方向点;点击表面确定扫描终止点若不给出终止点,则起始点即为终止点;在“扫描构造”编辑框内输入相应值(包括“增值”、“CAD 公差”等;选择“计算边界”选项,计算扫描边界;确认偏差值正确后,按“产生测点”按钮,PC DMIS 程序将自动计算执行扫描的理论值;点击“创建”。↓

6、应用要点↓

(1) 应根据被测工件的具体特点及建模要求合理选用适当的扫描测量方式,以达到提高数据采集精度和测量效率的目的。↓

(2) 为便于测量操作和测头移动,应合理规划被测工件装夹位置;为保证造型精度,装夹工件时应尽量使测头能一次完成全部被测对象的扫描测量。↓

(3) 扫描测量点的选取应包括工件轮廓几何信息的关键点,在曲率变化较明显的部位应适当增加测量点。←